

## Fehlerbehebung: Touchscreen im Auslieferungszustand ohne Funktion

Sehr geehrter Neu-Besitzer einer ECoS 50200,



in einigen seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Touchscreen der ECoS im Auslieferungszustand ohne Funktion ist und auf Druck nicht reagiert.

### **Senden Sie die ECoS in diesem Fall bitte nicht sofort ein.**

Falls der Touchscreen auf Berührung nicht reagiert, muss er neu kalibriert werden. Normalerweise ist der Touchscreen ab Werk bereits kalibriert. Leider wurde bei der Produktion der ECoS bei einigen Geräten die Kalibrierung nicht gespeichert. Die unten beschriebene Vorgehensweise ist nur erforderlich, falls der Touchscreen nicht reagiert.

Gehen Sie zur Kalibrierung des Touchscreens bitte folgendermaßen vor:

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten F2 und F7 des linken und rechten Fahrpults für ein paar Sekunden
- Es erscheint nun der Kalibrierungs-Bildschirm.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm: Drücken Sie mit dem beiliegenden Stift zunächst auf die nacheinander erscheinenden roten und grünen Kreuze. Versuchen Sie hierbei, die Kreuze möglichst exakt zu treffen.
- Es erscheint nun die Meldung „Kalibrierung fertig“. Durch Drücken des „OK“-Buttons wird die Kalibrierung gespeichert. Sie können den Touchscreen nun wie vorgesehen verwenden. Sollte die Meldung „Kalibrierung konnte nicht abgeschlossen werden“ erscheinen, sind die Kreuze nicht genau genug getroffen worden. Wiederholen Sie in diesem Fall die Prozedur.

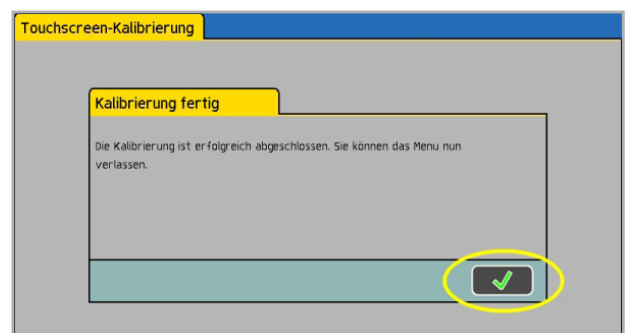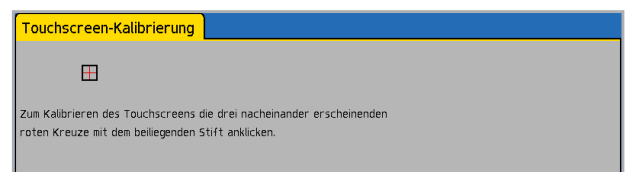

Wir möchten uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten bei Ihnen entschuldigen!

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr ESU Team

